



Návod k použití


DOG RUNNER

REVOLUTION PRO



SPECIFIKACE TOHOTO PRODUKTU SE MOHOU LIŠIT OD TÉTO FOTOGRAFIE A MOHOU SE ZMĚNIT BEZ OZNÁMENÍ. PRO MAXIMÁLNÍ EFEKTIVNOST A BEZPEČNOST SI PŘED POUŽITÍM SVÉHO BĚŽECKÉHO PÁSU PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE.

1.NÁKRES.....	1
2.DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	2
3.POKYNY PRO UZEMĚNÍ.....	3
4.KONTROLNÍ SEZNAM PŘED MONTÁŽÍ.....	4
5.POSTUP MONTÁŽE.....	5
6. ÚDRŽBA.....	9
7.OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE PÁSU.....	10
8. POHLED JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTEK.....	13
9.SEZNAM SOUČÁSTEK.....	14

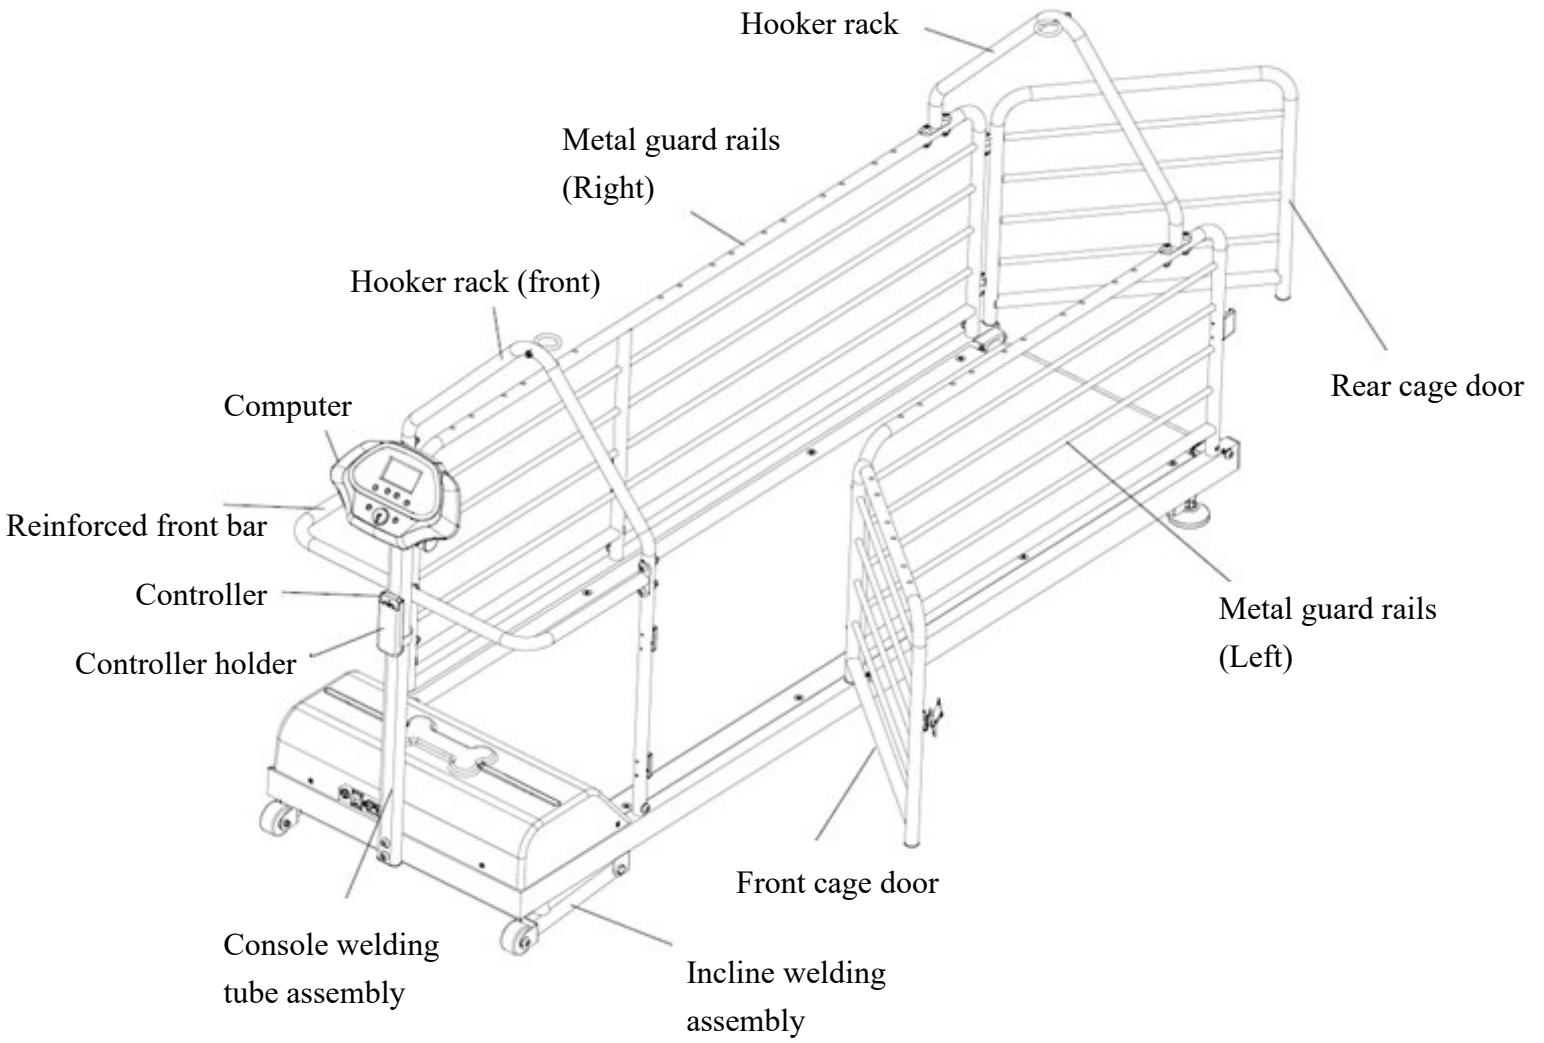

Před použitím tohoto běžeckého pásu by jste měli vždy následovat základní opatření, včetně následujících:

- Abyste zajistili bezpečnost, přečtěte si před sestavením a použitím všechny pokyny k běžeckému pásu.



VAROVÁNÍ

Nepoužívejte tento výrobek venku, v blízkosti bazénů nebo na vlhkých a mokřích místech.

- Běžecký pás sestavte a používejte na pevném, rovném povrchu. Zajistěte následující vzdálenosti: 1 m (3 stopy) na každé straně, 2 m (6 stop) vzadu. Ujistěte se, že na a kolem běžeckém pásu nejsou žádné překážky, včetně stěn, nábytku a jiných tvrdých povrchů. Umístěte pod běžecký pás ochrannou fólii. Chraňte podlahu nebo koberec před možným poškozením. Před každým použitím běžecký pás zkontrolujte a ověřte si, že všechny spojovací prvky jsou bezpečné.
- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, vždy odpojte běžecký pás od elektrické zásuvky ihned po použití a před čištěním, pokusem o jakoukoli údržbu nebo před vyjmutím běžeckého pásu.
- Nenastavujte běžecký pás, když pes stojí na běžeckém pásu.
- Napájecí kabel udržujte mimo horký povrch a ostré hrany.
- Tento trenážer nikdy nepoužívejte, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, byl poškozen, spadl nebo pokud byl ponořen do vody. V těchto případech by tento běžecký pás měl být zkontrolován kvalifikovaným servisním technikem.
- Neupravujte ani se nepokoušejte o jakýkoli servis na běžeckém pásu, vyhledejte při tom vyškolený opravářský personál. obraťte se na nejbližšího autorizovaného prodejce nebo na jiný příslušný servis.
- Připojte tento běžecký trenážer pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nesprávné připojení napájecího kabelu může vést k riziku úrazu elektrickým proudem. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře nebo opraváře zda je běžecký pás správně uzemněn. Neupravujte zástrčku dodanou s běžeckým trenážerem. Pokud se nevejde do zásuvky, nechte si nainstalovat kvalifikovanou elektrikářkou zásuvku.
- Nepoužívejte běžecký pás v oblastech, kde se používají aerosolové spreje nebo kde se uvolňuje velké množství kyslíku. Takové látky vytvářejí nebezpečí vznícení a výbuchu.
- Nepoužívejte běžecký pás, pokud uživatel překročí 130 kg. Toto je jmenovitá maximální hmotnost uživatele.
- Běžecký pás udržujte stále čistý a suchý.
- Ujistěte se, že je napájecí kabel dostatečně prověšený a nepřiskřípne se pod běžeckým trenážerem když se zvyšuje a klesá.
- Nenechávejte běžecký trenážer bez dozoru, když je zapojený a běží. Po vypnutí běžeckého pásu jej neopouštějte, dokud se úplně nezastaví a nebude na stejné úrovni. Chcete-li se odpojit, otočte všechny ovládací prvky do polohy STOP nebo OFF a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Poznámka: Přečtěte si všechny pokyny a uložte je pro budoucí použití

Běžecký pás vyžaduje speciální napájení:


Power supply voltage (V)	Frequency (HZ)	Rated current (A)
100	50/60	18
120	50/60	18
200	50/60	9
220	50/60	9
230	50/60	9
240+	50/60	9

NEBEZPEČÍ!

Kabely se řídí místními elektrickými předpisy, vysokonapěťovými, nízkonapěťovými vodiči a uzemněním dráty musí být samostatně a nemohou se spojovat s jinými dráty nebo je zakrucovat. Produkt musí být uzemněn, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, ale nesprávné připojení uzemňovacího zařízení běžeckého pásu může také vést k úrazu elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti, zda bylo uzemňovací zařízení správně připojeno, můžete konzultovat elektrikáře nebo servisní pracovníky. Pokud zástrčka není vhodná pro napájecí zásuvku, nevyměňujte zástrčku dodanou s výrobkem, požádejte o pomoc odborného elektrikáře.

schéma


zásuvky

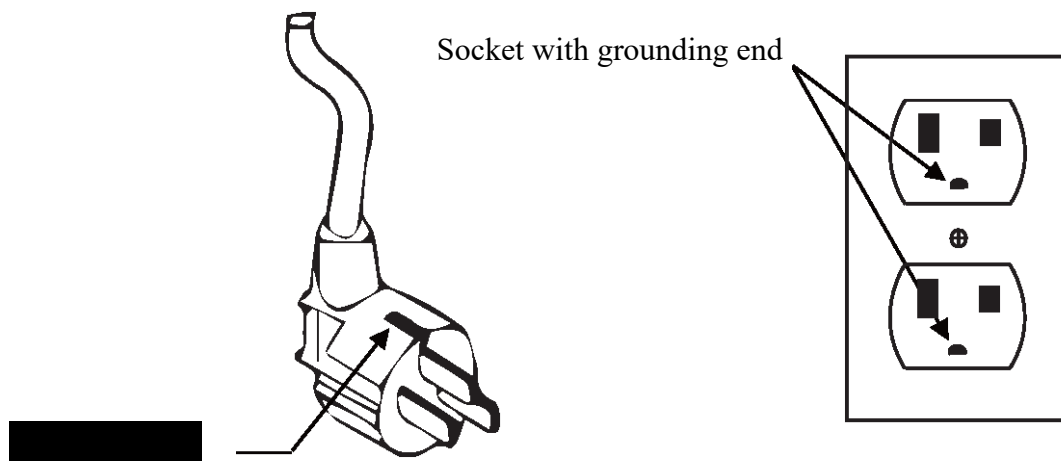

KONTROLNÍ SEZNAM PŘED MONTÁŽÍ


No.	Description	Q'ty
A	Frame	1
B	Hooker rack (Front)	1
C	Reinforced front bar	1
D	Console welding tube assembly	1
E	Metal guard rails (right) assembly	1
F	Metal guard rails (left) + front cage door	1
G	Rear cage door	1
H	Hooker rack	1
I	Computer assembly	1

No.	Description	Q'ty
a	Hex screw	6
b	Hex screw	12
c	Hex screw	3
d	Curved washer	13
e	Nylock	13
f	Hex Wrench	1
g	Wrench tool	1
h	Screwdriver	1
i	Silicon oil	1
j	Safety key	1
k	Controller	1
l	Power cord	1
m	Truss phillips self- tapping screw	2
n	Controller holder	1

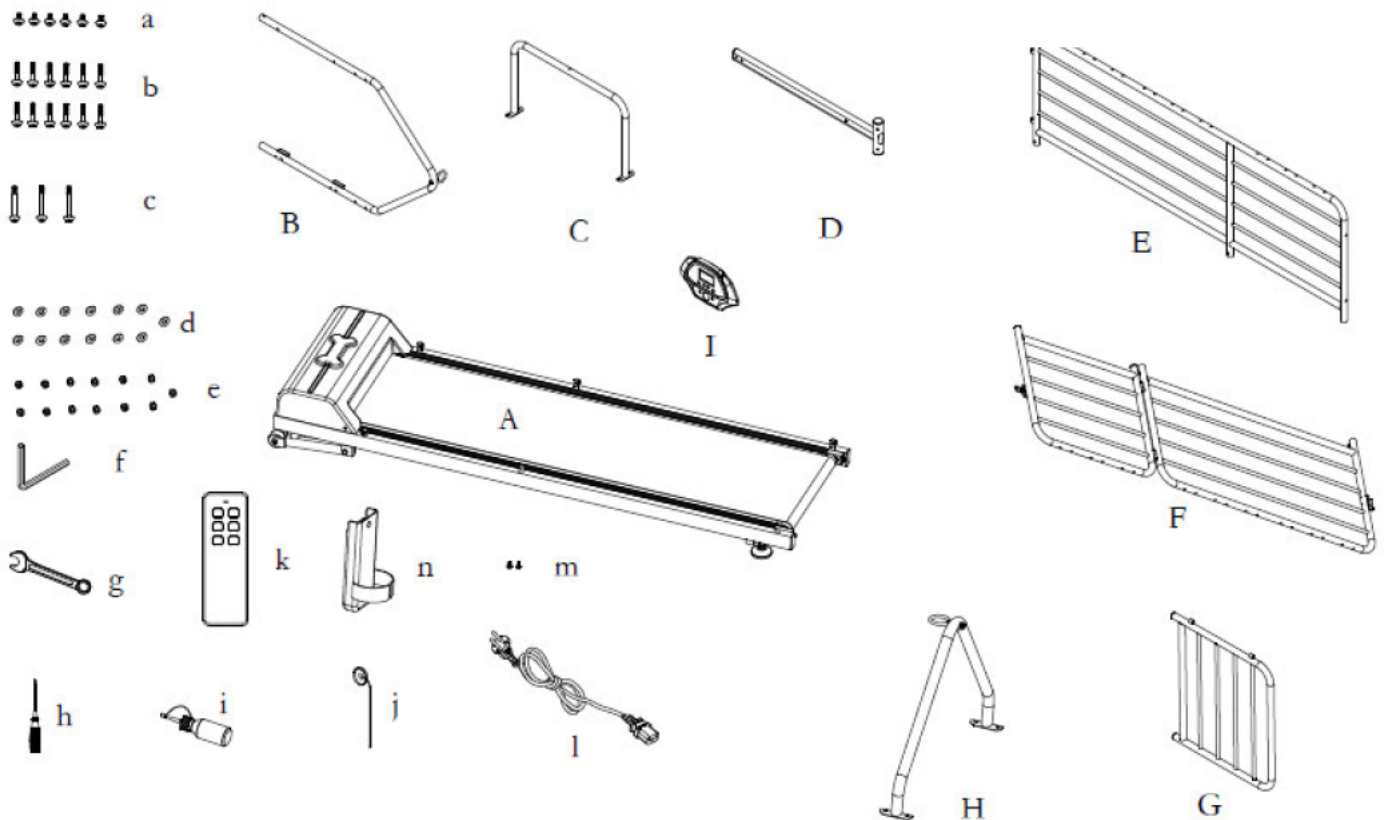


POSTUP MONTÁŽE

1. Krok

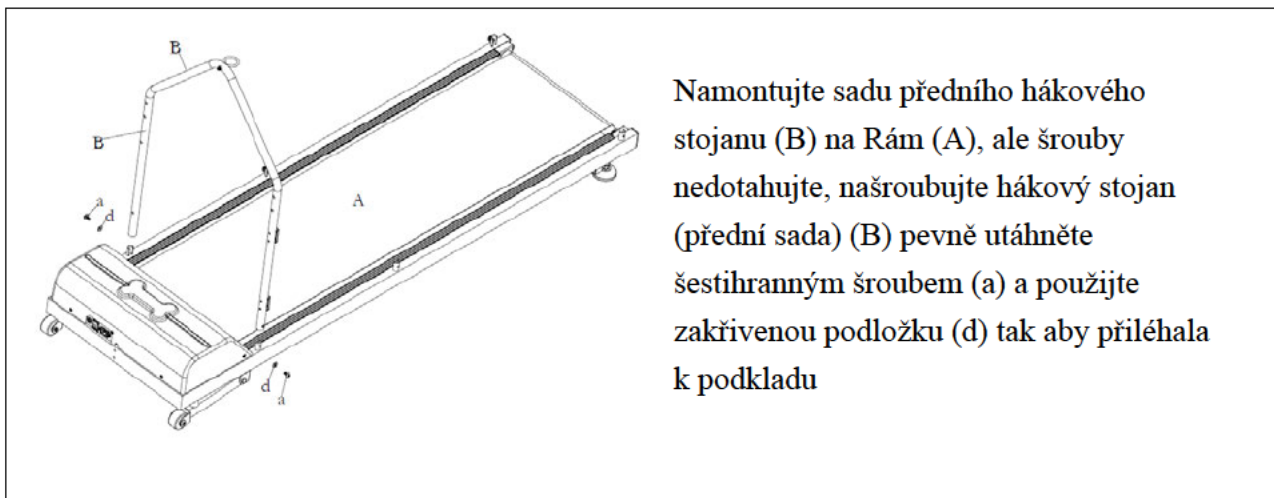


Namontujte sadu předního hákového stojanu (B) na Rám (A), ale šrouby nedotahujte, našroubujte hákový stojan (přední sada) (B) pevně utáhněte šestihranným šroubem (a) a použijte zakřivenou podložku (d) tak aby přiléhala k podkladu

Step 2.

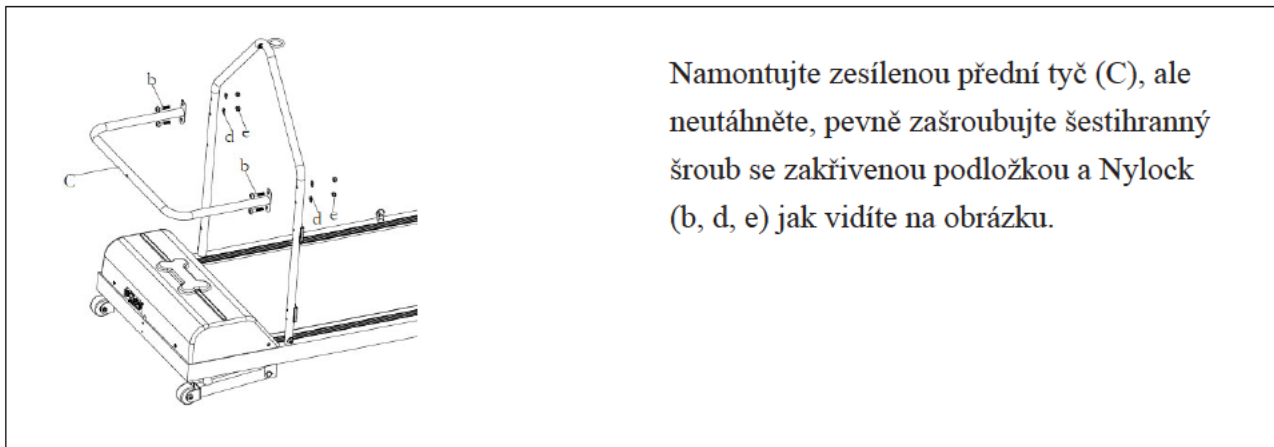

Namontujte zesílenou přední tyč (C), ale neutáhněte, pevně zašroubujte šestihranný šroub se zakřivenou podložkou a Nylock (b, d, e) jak vidíte na obrázku.


Step 3.

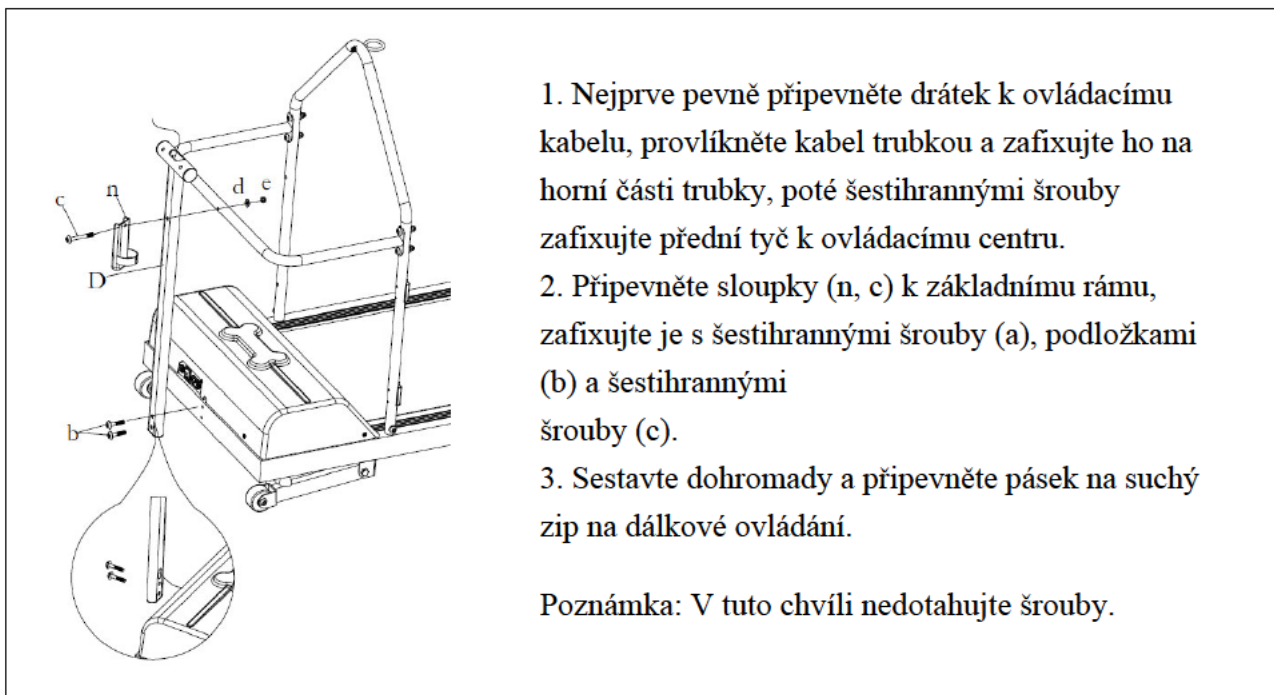


1. Nejprve pevně připevněte drátek k ovládacímu kabelu, provlíkněte kabel trubkou a zafixujte ho na horní části trubky, poté šestihrannými šrouby zafixujte přední tyč k ovládacímu centru.
2. Připevněte sloupky (n, c) k základnímu rámu, zafixujte je s šestihrannými šrouby (a), podložkami (b) a šestihrannými šrouby (c).
3. Sestavte dohromady a připevněte pásek na suchý zip na dálkové ovládání.

Poznámka: V tuto chvíli nedotahujte šrouby.


Step 4.

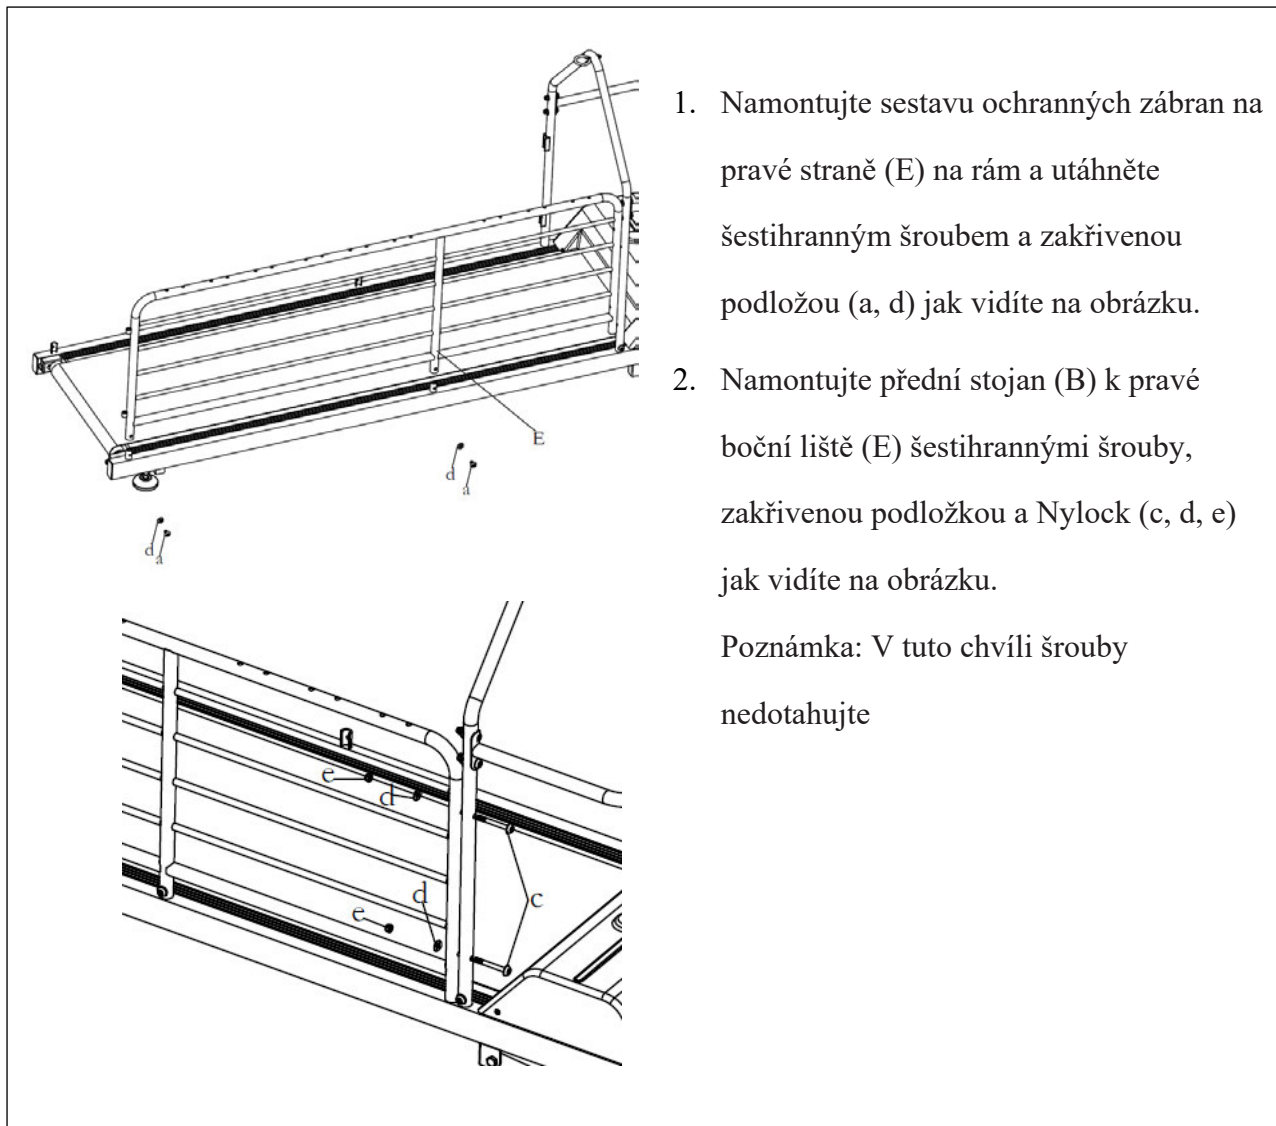

Step 5.

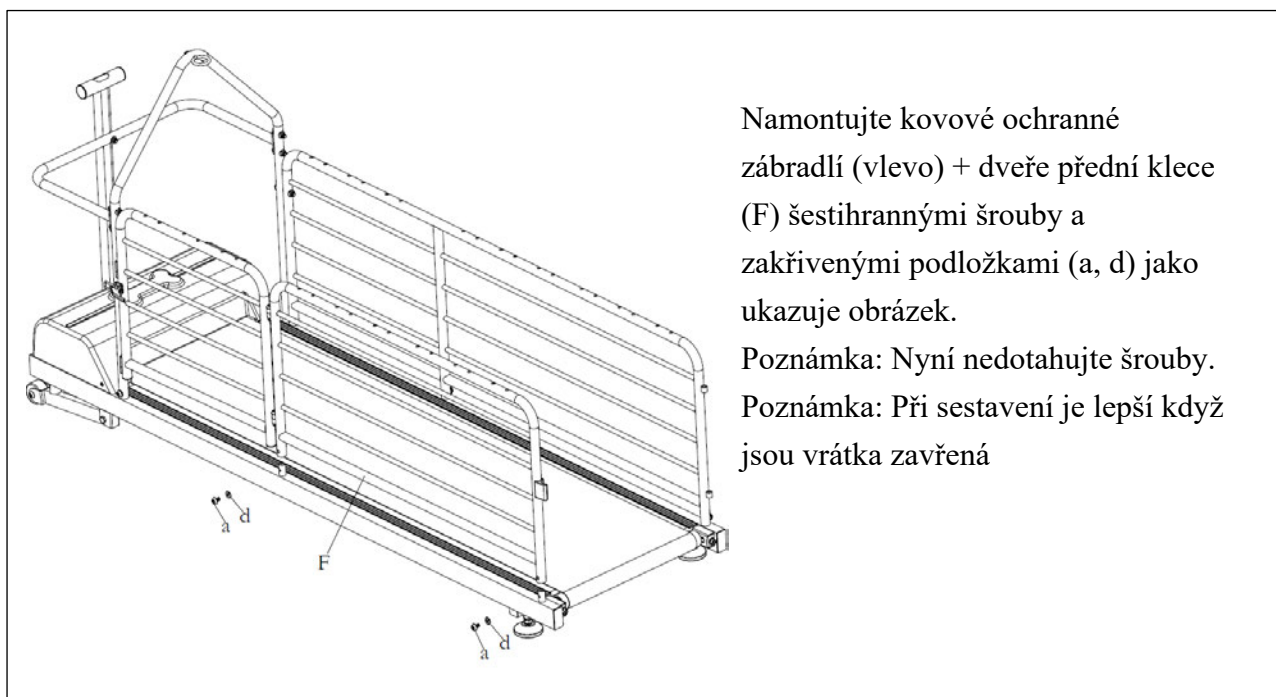


Step 6.

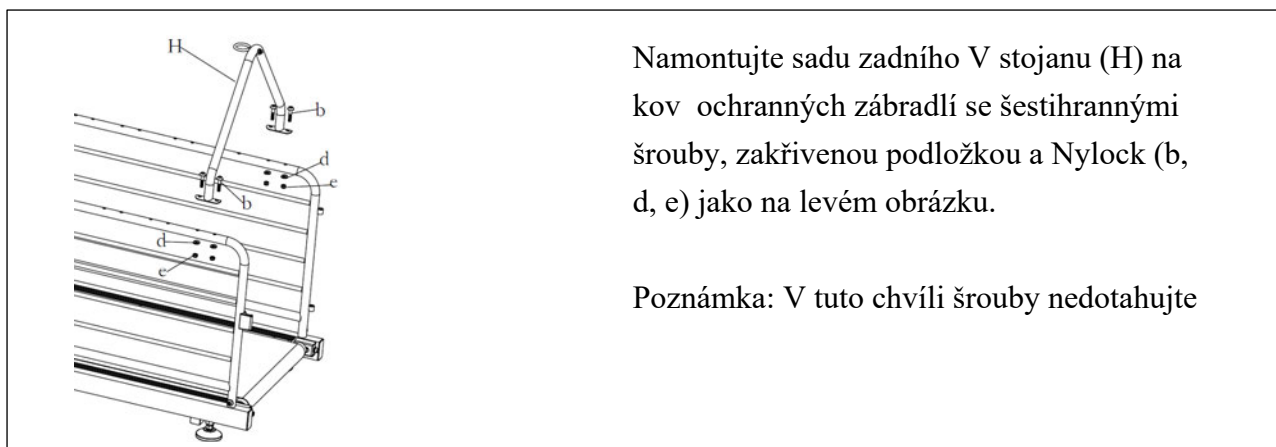

Namontujte sadu zadního V stojanu (H) na kov ochranných zábradlí se šestihrannými šrouby, zakřivenou podložkou a Nylock (b, d, e) jako na levém obrázku.

Poznámka: V tuto chvíli šrouby nedotahujte


Step 7.

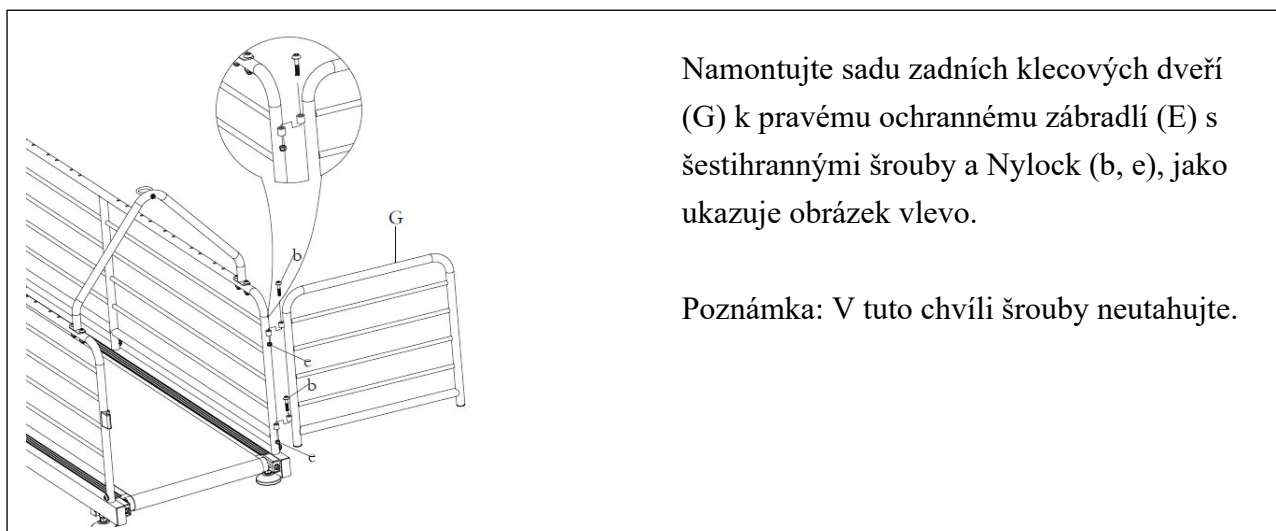

Namontujte sadu zadních klecových dveří (G) k pravému ochrannému zábradlí (E) s šestihrannými šrouby a Nylock (b, e), jako ukazuje obrázek vlevo.


Poznámka: V tuto chvíli šrouby neutahujte.

Step 8.

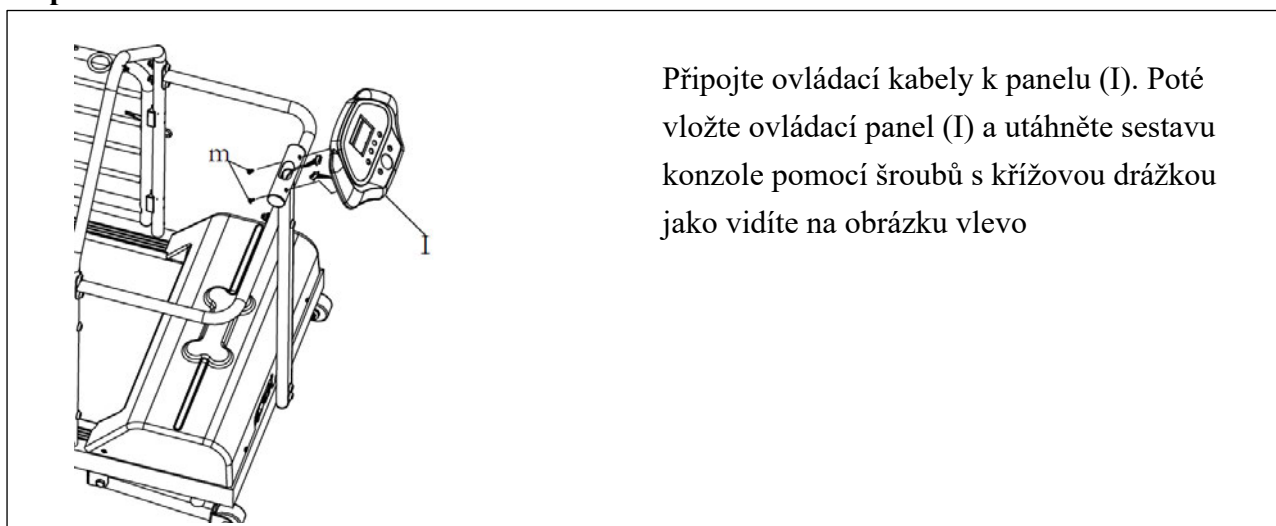


Připojte ovládací kabely k panelu (I). Poté vložte ovládací panel (I) a utáhněte sestavu konzole pomocí šroubů s křížovou drážkou jako vidíte na obrázku vlevo

Step 9.

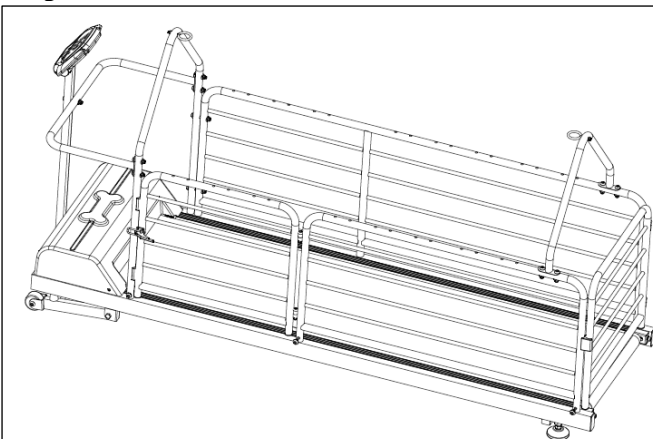

Utáhněte všechny šrouby z kroků 1 až 7, jak ukazuje obrázek vlevo.

Step 10.

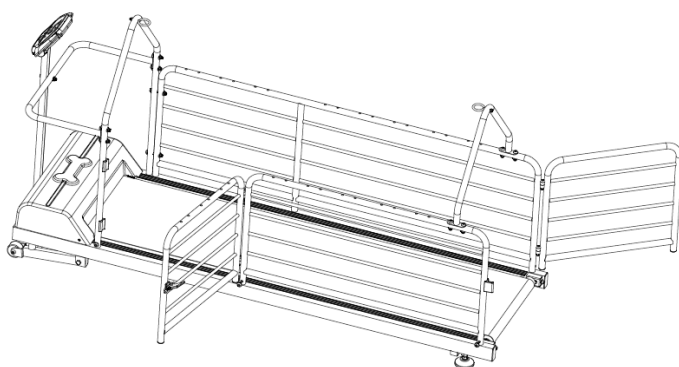

Nyní dokončete montáž, přední vrátka a zadní vlátka mohou být otevřeny.

Když otevřete dveře, musí se vytáhnout z plastového vymezače s trochou síly. Přidělte dvevní sponu na plast se trochou síly, když chcete ať dveře jsou zavřené.

Po těsném zavření předních vrátek znovu zapněte sponu.


Nastavení běžeckého pásu

Pokud běžecký pás není ve středu, zastavte běžecký pás a poté nastavte šestihřanný šroub v zadním víku šestihřanným klíčem. Pokud se například běžecký pás pohybuje směrem k levé straně, otočte levou šestihřannou hlavou. Zašroubujte kolem $\frac{1}{4}$ kruhu (ve směru hodinových ručiček). Pokud se běžecký pás pohybuje směrem k pravé straně, otočte doprava šestihřanný šroub kolem $\frac{1}{4}$ kruhu (ve směru hodinových ručiček). Po nastavení běžecký pás zapněte. Pokud se pás nepohybuje ve správné poloze, opakujte výše uvedené kroky. Běžecký pás nepoužívejte, dokud se běžecký pás nevrátí do středové polohy.

(Ps.1. Tato akce je velmi důležitá, pokud pás není ve středu, postupujte podle výše uvedených kroků.)

(Ps.2. Poloha běžeckého pásu nemusí zůstat přesně uprostřed, mírně směrem k

levá nebo pravá strana a situace se liší uživatelé používají, a podle váhy koncových uživatelů. Není třeba seřídít pás, pokud se neotírá o stany.)

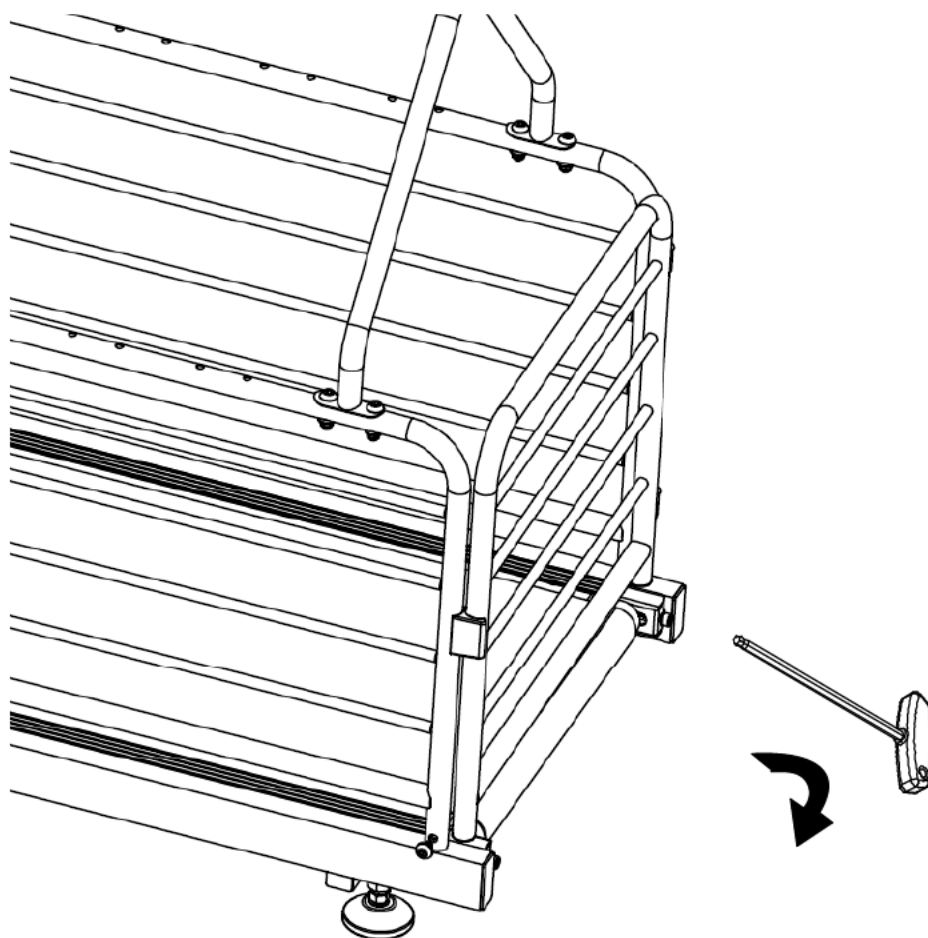



1. Návod k obsluze - Zobrazení na displeji -

Po zapnutí stroje bez použití bezpečnostního klíče se všechna data zobrazí jako „- -“ a ozve se pípnutí. Po nasazení bezpečnostního klíče se na okenním displeji SPEED zobrazí „1.0“, ostatní okenní displej s bleskem po dobu 1 sekundy, poté se zobrazení všech dat obnoví na NULU. Zapněte displej stroje: rozpoznáte program, v režimu odpočítávání stiskněte tlačítko „START“, okenní displej zobrazuje 3 - 2 - 1 s pípnutím, které se odpočítá a poté se spustí stroj

2. FUNKCE TLAČÍTEK:

STOP / START:

Start - V době pohotovostního režimu běžeckého pásu, režimu programování a režimu odpočítávání času stiskněte Tlačítko STOP / START, na displeji konzoly se zobrazuje rychlost. Po odpočítávání po dobu 3 sekund se spustí běžecký pás.

Stop - Během běhu běžícího pásu stiskněte tlačítko STOP / START, sklon se zastaví, běžecký pás se zastaví a vrátí se do pohotovostního režimu, všechna data tréninku se vrátí na nulu poté, co se stroj úplně zastaví. Tlačítko PROGRAM: Ve stavu STAND-BY může toto tlačítko alternativně zvolit manuální režim nebo přednastavený program. Přednastavené programy mají P01 - P04.

Režim odpočítávání času: Časové zobrazení okna „30: 00“ a blikání, pomocí tlačítka „SPEED“ +/- proveďte nastavení nastavení času, rozsah: 5: 00-99: 00, každá úprava: 1:00.

MODE - Tato klávesa umožňuje nastavit rychlost od 0,8 do 15 km / h.

Každý program běží až do konce, pás se zastaví postupně, TIME okno zobrazí END, Incline návrat na NULU, pípnutí s blikáním po dobu 10 sekund, poté se všechna data vrátí na NULU a pokračování do pohotovostního režimu.

Tabulka programů:

4 Přednastavené programy P01-P04 jsou uvedeny níže. Každý přednastavený program má 10 různých segmentů s různou rychlost a sklon tréninkový program pro každý segment, jak je znázorněno níže.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P01	Rychlost	4	6	8	10	12	12	10	8	6	4
	Sklon	0	1	3	5	1	1	3	3	1	0
P02	Rychlost	6	8	10	12	14	14	12	10	8	6
	Sklon	1	3	3	1	2	2	1	3	3	1
P03	Rychlost	8	10	12	14	15	15	14	12	10	8
	Sklon	0	1	2	2	0	0	2	2	1	0
P04	Rychlost	Program pro uživatele, rychlost a převýšení si nastavíte a uložíte.									
	Sklon										

Tlačítko SPEED +/-: Po spuštění stroje lze použít k nastavení rychlosti, každé nastavení je 0,1 km, pokud stisknete tlačítko po více než 2 sekundách, tak se bude plynule zvyšovat nebo snižovat rychlost.

Tlačítko INCLINE +/-: Po spuštění stroje lze použít k nastavení sklonu, každé nastavení je o 1%, pokud je stisknuto tlačítko po více než 2 sekundách, bude neustále zvyšovat nebo snižovat sklon.

3. PROGRAM NASTAVELNÝ UŽIVATELEM

Stiskněte programové tlačítko pro vstup do P04 (uživatelský program), stiskněte programové tlačítko na 2 sekundy se zvukovým signálem a vstupte do nastavení režimu. Zobrazení oken pro sklon a rychlost, zobrazení okna TIME aktuální segment nastavení, stisknutím tlačítka INCLINE nebo SPEED upravte aktuální hodnotu nastavení pro sklon nebo rychlost. Po dokončení nastavení hodnoty stiskněte na 2 sekundy tlačítko PROGRAM, aby se uložená hodnota nastavení uložila (Maximální rychlost nastavení: 15 KM / H)

4. Pokyny pro ovládnání:

4. 1 Popisy displeje počítače:

4. 2 Funkce displeje:

Rychlost: Zobrazení aktuální hodnoty rychlosti cvičení:

Čas: Zobrazení doby chodu v manuálním režimu nebo odpočítávání doby chodu v režimu odpočtu.

Vzdálenost: Ukazuje akumulovanou vzdálenost v manuálním nebo programovém režimu nebo odpočítávání vzdálenosti v provozním režimu.

Kalorie: Zobrazuje kalorie nahromaděné během cvičení v manuálních a programových režimech nebo odpočítávání kalorií v provozním režimu.


Incline: Zobrazuje aktuální hodnotu sklonu cvičení.

okno	rozsah nastavení
čas- TIME	V cvičebním módu: 0:00-99:59 (minuta: sekunda) v režimu nastavení: 5:00 - 99:00 (minuta: sekunda), krok nastavení 1 min.
vzálenost-DISTANCE	v cvičebním módu: 0:00-99 (KM) v režimu nastavení 1-99 (KM), krok nastavení 1 km
kalorie-CALORIES	v cvičebním módu: 0:00-99:59: 0-999 (kalorií) v režimu nastavení:20-990, krok nastavení 10 cal
rychlost - SPEED	Min 0.8-Max 18.0 (km/h), krok nastavení 0.1km/h
sklon - INCLINE	0-15 stupňů, krok nastavení 1 stupeň


5. Funkce dálkového ovládnání

Použití: Vezměte dálkové ovládnání blízko k odpovídajícímu běžeckému pásu, současně stiskněte tlačítka **P** „a, **⏻** dokud kontrolka LED třikrát nezabliká pak by mělo proběhnout spárování zařízení, pokud spárování selhalo, bude LED světlo blikat dlouho.

Návod k obsluze: 6 tlačítek, jak je znázorněno níže, mají stejné funkce jako tlačítka na běžeckém pásu.

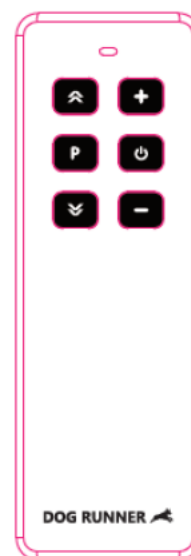

EXPLODED VIEW

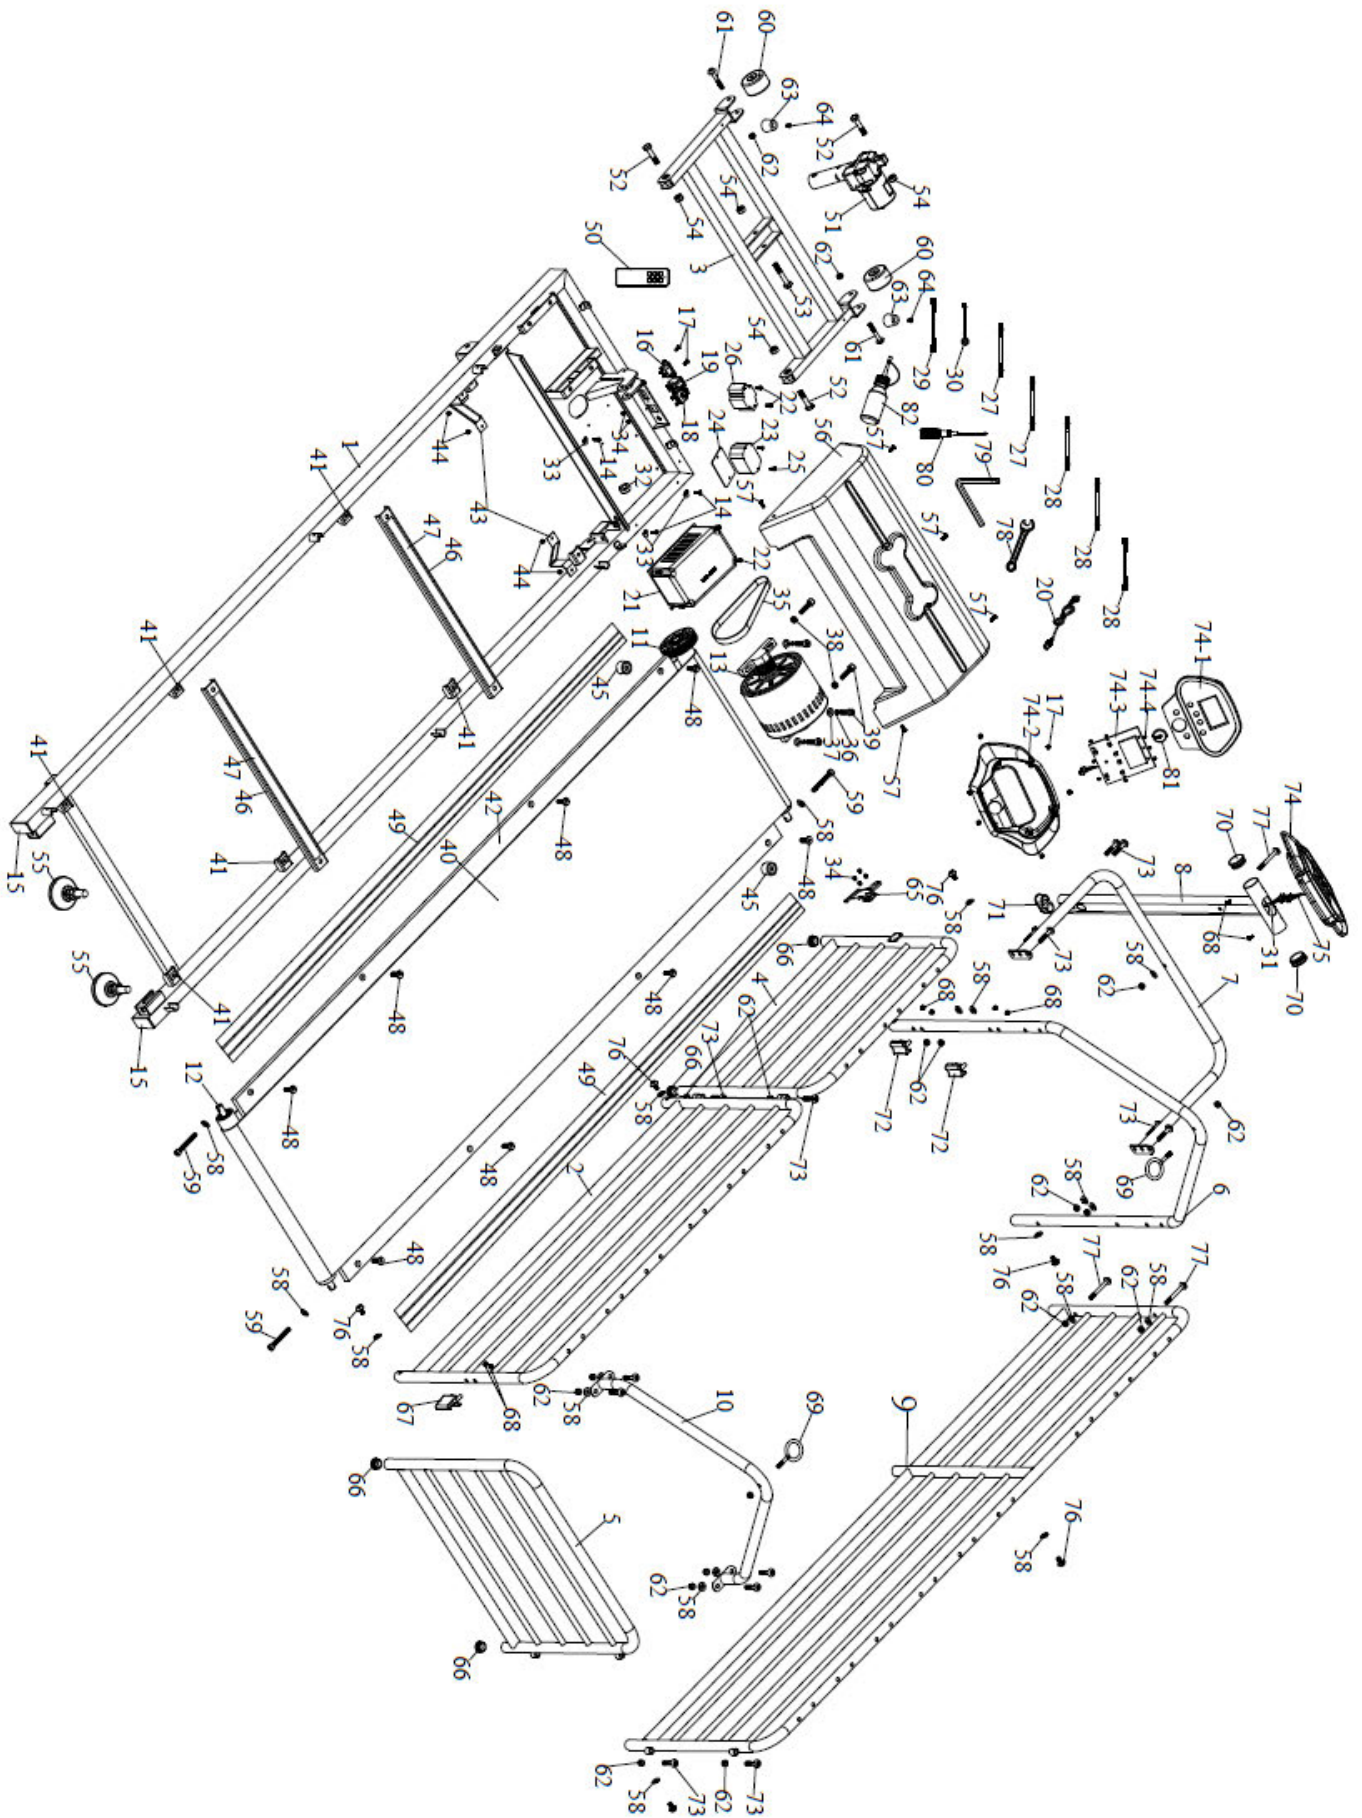

PARTS LIST

No.	Description	Q'TY		No.	Description	Q'TY	
01	Main frame welding	1		44	Washer phillips self tapping	4	SH412
02	Right rails welding assembly	1	B00SGP01	45	Rubber cushion	2	PH83020
03	Incline welding assembly	1	C00SGP01	46	Reinforced bar for deck	2	NU550383
04	Front door welding assembly	1	D00ASGP01	47	EVA pad	2	PE305003
05	Rear door welding assembly	1	D00SGP01	48	Flat hex screw	8	SMM825 (M8*25)
06	Front hooker rack	1	E01SGP01	49	Footrail	2	PB168230
07	Front reinforced tube welding	1	F00SGP01	50	Remote Control	1	FY1254212
08	Console welding assembly	1	G00SGP01	51	Incline motor	1	FYSGP01
09	Left rails door	1	H00SGP01	52	Hex screw	3	SWM104526B
10	Fixing tube welding	1	J00SGP01	53	Hex screw	1	SWM106026B
11	Front roller	1	NQGSGP01	54	Nylock	4	SNM109TB
12	Rear roller	1	NHGSGP01	55	Foot rubber pad	2	
13	Motor	1	FMDWZ15HP	56	Motor cover	1	PMDSGP01
14	Washer phillips drilling screw	3	SH416Z	57	Truss phillips screw	5	SSM5105B
15	Square end cap	2	PP306015	58	Curved washer	20	SH81915B
16	Power cord socket	1	FDB-14-1F	59	Socket hex screw	3	SCM865B
17	Truss phillips self tapping	8	SS412	60	Transportation wheel	2	PY603585
18	Overload switch	1	FL2-10A	61	Truss hex screw	2	SSM85015B
19	I/O switch	1	FKCD4	62	Nylock	18	SNM8B
20	Power cord	1	FDP22100(1.0mm)	63	Rubber cushion	2	PH3026H
21	Inverter	1	FRM6T6S-SX66	64	Washer phillips drilling screw	2	SH425Z
22	Truss phillips screw	6	SSM515 (M5*15)	65	Buckle clip	1	NKSGP01
23	Filter	1	FHJ4-6A-T (020)	66	Round end cap	4	PY25415
24	Filter isolation plate	1	PL865612	67	Plastic latch (front)	1	PK502828
25	Plastic screw	2	SSJM412	68	Truss phillips self tapping screw	8	SS416 (Φ4*16L
26	Choke	1	FHJ4830-06-001(170mm)	69	Front Rack hooker	2	SW8746M8
27	Single cable	2	FD16100R(16AWGX100)	70	Flat round end cap	2	PPY3815
28	Single cable	3	FD16100B(16AWGX100)	71	Flat oval end cap	1	PPT255015
29	Single cable	1	FD16250R	72	Plastic latch	2	PK502651
30	Ground wire	1	FJD20150(20AWGX150)	73	Truss hex screw	10	SSM84020B
31	Control cable-lower	1		74	Computer assembly	1	
32	Ferrite core	1	FC311913	74-1	Computer upper cover	1	PDSGP01-S
33	Retaining ring	3	PY64mm (Φ5)	74-2	Inner computer cover	1	PDSGP01-L
34	Truss phillips & internal	6	SSM58Z	74-3	Upper control board+Control	1	
35	Drive belt	1		74-4	Round phillips self tapping	8	SS236 (Φ2.3*6L)
36	Spring washer	4	ST815 (Φ8X1.5T)	75	Control cable-upper	1	FKS1504PIN
37	Washer	4	SP81815 (Φ8.5*φ18*1.5t)	76	Truss hex screw	6	SSM815B
38	Nut	2	NHM8A	77	Truss hex screw	3	SSM86515B
39	Socket hex steel screw	6	SCM835 (M8*35mm)	78	Wrench tool	1	SL13KB
40	Running belt	1	PP460365016	79	Hex Wrench	1	SZM6
41	EVA pad	6	PE30303	80	Screwdriver	1	SSZLSD
42	Running board	1	PP167055015	81	Safety key	1	FNSGP01
43	Belt blocking sheet	2	NZ1155425	82	Silicon oil	1	PZ30ML